

### بيانات العميل

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025073012401164                           | تاريخ الكشف : 2025/08/02                           |
| اليوم : السبت                                             | رقم التليفون : 01115177772                         |
| اسم العميل : شركة الباسم للمقاولات                        | القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب |
| العنوان : عماره 55 ابراج زهرة المعادي - بجوار فندق هيلتون | المحافظة : القاهرة                                 |
| تسجيل الدخول : 10:18 AM                                   | تسجيل الخروج : 12:53 PM                            |
| عدد الوحدات : 5                                           | الاجراء التالي : _                                 |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                        |       |                                                                                    |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد 5 | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد 5 | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| ضغط المياه الساخن : تم |       | تم الكشف وتبين وجود تسريب من طابق الشاور في حمام الحسابات                          |
| الكشف الحراري : تم     |       | تم الكشف ولم يتبين اي تسريب                                                        |
| الموجات الصوتية : تم   |       | تم الفحص ولم يتبين اي تسريب                                                        |
| فحص الأكسسوارات : تم   |       | بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها |

### اختبارات شبكة الصرف

|                         |       |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم       | عدد 6 | تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب                                                                                   |
| صرف الغسالة : تم        | عدد 3 | تم الاختبار والكشف وتبين لنا وجود تسريب من طابق شاور حمام الحسابات كما يوجد خلل في تقفيل فراغات شاور حمام الحسابات ايضا |
| صرف البانيو : تم        | عدد 5 | تم الفحص وتبين وجود خلل من اعلاه البيبه في حمام مدير الحسابات وحمام الاستشاري                                           |
| صرف حوض المطبخ : تم     | عدد 5 | تم الفحص ولم يتبين اي خلل                                                                                               |
| فحص البيبه : تم         | عدد 5 |                                                                                                                         |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد 5 |                                                                                                                         |
| فحص خط التكيف : تم      | عدد 5 |                                                                                                                         |
| نتيجة الاختبارات : تم   |       | بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من طابق شاور حمام الحسابات                                                      |

### الاجراء المطلوبة

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| اجراءات التغذية : لا يوجد                                                                                                   |  |
| اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد                                                                                               |  |
| اجراءات الصرف : اصلاح التسريب الموجود في طابق شاور حمام الحسابات                                                            |  |
| اجراءات البيبه : احلال الوش الاستالس وتركيب اعلاه بيبه لحمام الاستشاري وحمام مكتب مدير المشتريات                            |  |
| قاعدة التواليت : لا يوجد                                                                                                    |  |
| اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك حمام مكتب المتابعه بالكامل والتشيك علي باقي الحمامات وحقن اي فراغات موجوده بهم |  |
| مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور لحمام الحسابات بالكامل جيدا بماده الكيمافليكس                                       |  |

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.