



شركة اكسبيرت لمقاولات السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

| | |
|--------------------|---|
| نомер المعاينة: | 2025082303483780 |
| تاريخ الكشف : | 2025/08/24 |
| رقم التليفون : | 01112717271 |
| القائم بالمعاينة : | محمد ابو العينين |
| المحافظة : | الجيزة |
| تسجيل الخروج : | 02:23 PM |
| الاجراء التالي : | _ |
| اسم العميل : | رشا محمد عبد العزيز |
| العنوان : | الجيزة اكتوبر بالم باركس عماره 51 شقه 3 الدور الارضي حمام الماستر |
| تسجيل الدخول : | 01:43 PM |
| عدد الوحدات : | 1 |

اختبارات شيكة تغذية المياء

| | |
|--|------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم | ضغط المياه البارد : تم |
| تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب | عدد 1 |
| تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب | عدد 1 |
| عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات | فحص الأكسسوارات : تم |
| عمل كشف موجات صوتية على الشبكات | الموجات الصوتية : تم |
| فحص الأكسسوارات ولم يتبيّن أي خلل بها | الكشف الحراري : تم |
| بعد الفحص تبيّن لنا تسريب من الخط الساخن داخل التولاب شرخ في كوع قطر 25 مم | ضغط المياه الساخن : تم |

الصفحة الخامسة

| | | |
|--|-----------|---|
| فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسلیب لا يوجد | عدد 1 عدد | صرف حوض الوش : تم صرف الغسالة : |
| فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسلیب لا يوجد | عدد 1 عدد | صرف الباتيو : تم صرف حوض المطبخ : |
| تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسلیب | عدد 1 عدد | فحص البيبة : تم فحص قاعدة التواليت : |
| تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسلیب لا يوجد | عدد 1 عدد | فحص خط التكيف : |
| بعد الفحص تبين لنا تسلیب من اسفل وش البيبة لعدم تتفاصله حينا | | نتيجة الاختبارات : |

الادعاءات المطلوبة

اجراءات التغذية: اصلاح الجزء المتبقي في التسريب في الخط الساخن قطر 25 مم

اجراءات الاكسسوارات: لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف: لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات البيئة: تتفقيل وش البلاعه بماده السيتوتفيل

قاعدة التواليت: لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الارضيات: لا يوجد بها اي اجراء

مجموعة العزل:



السياسات والمسئوليّات

١. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
 ٢. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.
 ٣. في حالة تبين عدم وجود أضرار خلال معاينة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تفتيش الصيانة.
 ٤. في حالة احراق الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.